

Consejos para unas medidas más precisas


- Es importante que las muestras no contengan detritos.
- Siempre que se coloque la cubeta en la célula de medida, deberá estar seca y totalmente limpia de huellas dactilares, aceite o suciedad. Límpiela minuciosamente con HI731318 o un paño sin pelusa antes de insertarla.
- Si agita la cubeta puede generar burbujas en la muestra, causando lecturas más altas. Para obtener mediciones precisas, elimine tales burbujas haciendo girar el vial o tocándolo suavemente.
- No permita que la muestra permanezca demasiado tiempo tras serle añadido el reactivo o perderá precisión.
- Es importante desechar la muestra inmediatamente después de la lectura porque el vidrio podría mancharse permanentemente.
- En el caso del uso de reactivos líquidos añada primeramente las gotas de reactivo a la cubeta y rellenela después hasta la raya de 10 ml con la muestra.



Sustitución de la pila

Para ahorrar pila, el instrumento se auto-desconecta tras 2 minutos de inactividad y 10 segundos de la lectura.

Una batería nueva sirve para al menos 5000 mediciones, dependiendo del nivel de luz. Cuando la capacidad de la pila está por debajo del 10%, se muestra la señal "bAt". Si la pila está agotada y la precisión de las medidas puede verse afectada, el instrumentonmuestra los códigos "bAd" seguido de "bAt" cada uno durante 1 segundo y se apaga.

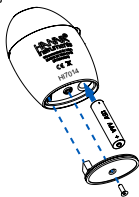

Para volver a conectar el instrumento, la pila debe ser sustituida por una nueva.

Para sustituir la pila del instrumento, siga los siguientes pasos:

- Apague el instrumento manteniendo pulsado el botón hasta que el medidor se desconecte.
- Dele la vuelta al instrumento y suelte la tapa de la pila con un destornillador.
- Saque la pila de su compartimento y sustituyala por una nueva.
- Inserte la tapa de la pila y ate el tornillo con un destornillador.

Accesorios

Set de reactivos

HI701-25	Reactivo Líquido para 25 tests de Cloro Libre
HI93701-F	Reactivo Líquido para 300 test de Cloro Libre
HI93701-0X	Reactivo Polvo para 100 o 300 test Cloro Libre

Otros accesorios

HI701-11	Solución de Verificación de Cloro Libre para HI701
HI731225	Tapas de cubeta para Checkers (4 unidades)
HI731318	Paño para limpiar cubetas (4 unidades)
HI731321	Cubetas de cristal para Checkers
HI740028	Pila de 1,5V AAA
HI93703-50	Solución de limpieza de cubetas (230 mL)

Recomendaciones a los usuarios

Antes de utilizar estos productos, cerciórese de que son totalmente apropiados para la aplicación y el entorno en el que van a ser utilizados.

El funcionamiento de estos instrumentos puede causar interferencias a otros equipos electrónicos, por lo que el operario deberá tomar las medidas oportunas para eliminar tales interferencias.

Toda modificación realizada en el equipo por el usuario puede degradar las características de EMC del mismo. Para evitar daños o quemaduras, nunca efectúe mediciones en hornos microondas. Para su seguridad y la del instrumento nunca lo use o almacene en ambientes peligrosos.

Garantía

El periodo de garantía de este equipo es de 6 meses, la garantía solo cubrirá defectos de fabricación del mismo, no cubre daños en el equipo por golpes, caídas al agua o mala manipulación del mismo.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y aspecto de sus productos sin previo aviso.

Para más información contacte con su distribuidor o el centro de atención al cliente de HANNA más cercano.



GAVASA
Instrumentación y control industrial

C/ Resina 22-24 Nave 10-B
28021 Madrid
Telf: 91 723 09 30
Fax: 91 796 13 47
E-mail: comercial@gavasa.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HI701

Cloro Libre



Estimado cliente

Estimado cliente,
Gracias por elegir un producto HANNA.

Sírvase leer este manual detenidamente antes de usar el instrumento. Si necesita más información técnica, no dude en contactar con nosotros en la dirección sat@hanna.es.

Inspección Preliminar

Examine minuciosamente este producto. Asegurese de que el equipo no ha sido dañado. Si ha sufrido algún desperfecto durante el transporte, notifíquelo a su distribuidor.

El medidor HI701 se suministra completo con:

- 2 cubetas de medición con tapas.
- 6 sobres reactivo para cloro libre.
- 1 pila de 1.5V AAA.
- Manual de instrucciones.

Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta que esté seguro de que el colorímetro manual Checker®HC funciona correctamente. Cualquier artículo dañado o defectuoso debe ser devuelto en su material de embalaje original con los accesorios suministrados.

Descripción general y utilización


El medidor de Cloro Libre HI701 forma parte de la familia Pool Line de HANNA Instruments y está diseñado para medir el cloro libre en piscinas, jacuzzis y spas.

El HI701 cuenta con un sistema de operación de un solo botón y es fácil de usar. La gran pantalla LCD es fácil de leer y la función de apagado automático asegura que la batería no se agote.

Especificaciones

Rango	0.00 a 2.50 ppm
Resolución	0.01 ppm
Precisión	$\pm 0.03 \text{ ppm} \pm 3\%$ de la lectura @ 25 °C
Fuente de luz	Diodo emisor de luz @ 525 nm
Detector de luz	Fotocélula de Silicio
Método	Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra.
Entorno	0 a 50 °C; max. 95% RH sin condensación
Pilas	1.5V AAA Alkaline
Auto-apagado	Tras 2 minutos de inactividad y 10 segundos después de la lectura
Dimensiones	86.0 x 61.0 x 37.5 mm
Peso	64 g

Descripción funcional y pantalla LCD

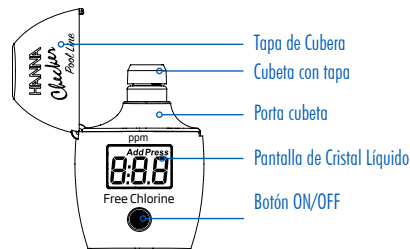

Procedimiento de medición

- Conecte el medidor pulsando el botón. Después de mostrar todos los segmentos, "C.1", "Add" aparece "Press" parpadeante, lo que indica que el equipo está listo.


- Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar y coloque la tapa. Introduzca la cubeta en el porta-cubeta y cierre la tapa del medidor.

- Pulse el botón. Cuando la pantalla muestre "Add", "C.2" con "Press" parpadeante el medidor está a cero.

- Saque la cubeta, ábrala y añada el contenido de un paquete de reactivo HI93701-0X o HI701-25*. Coloque la tapa y agítelo suavemente durante 20 segundos. Introduzca la cubeta en el medidor. *En el caso de uso de reactivos líquidos HI93701-F, añada 3 gotas de cada bote (3A+3B) a una cubeta vacía, enrare con el agua a analizar hasta la marca de 10 ml, agitar 5 segundos e introducirlo en el medidor.

- A continuación pulse el botón y manténgalo presionado hasta que se muestre un temporizador. En el caso de reactivos líquidos pulse directamente el botón, no es necesario una cuenta atrás.

- El medidor muestra directamente la concentración de cloro libre en ppm al término de la cuenta atrás. El medidor se auto-desconecta después de 10 segundos.

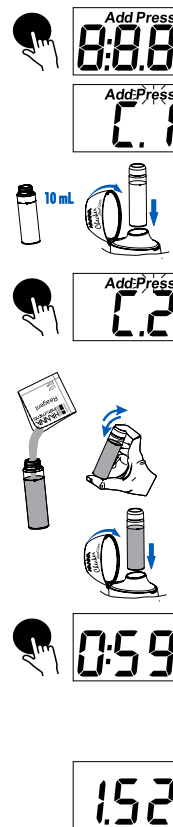

Códigos de error y Advertencias:

Luz por encima de rango: Hay demasiada luz para realizar una medida. Compruebe la correcta inserción de la cubeta zero.



Luz por debajo de rango: No hay suficiente luz para realizar la medida. Compruebe que la muestra de la cubeta zero no sea demasiado oscura.



Cubetas invertidas: Las cubetas de muestra y zero están invertidas.



Por debajo de rango: "0.00" parpadeante indica que la muestra absorbe menos luz que el zero. Compruebe el procedimiento y asegurese de que usa la misma cubeta para el zero de referencia y la medida.



Por encima de rango: El valor máximo de concentración parpadeante indica que nos encontramos por encima de rango. La concentración de la muestra está fuera del rango programado: diluya la muestra y reinicie la medida.



Batería baja: La pila debe ser sustituida.



Batería agotada: Indica que la pila está agotada y debe ser sustituida. Tras aparecer esta indicación, el medidor se desconectará. Cambie la pila para conectarlo de nuevo.

